



Meglévő állapot déli homlokzata
(tároló)
M = 1:100

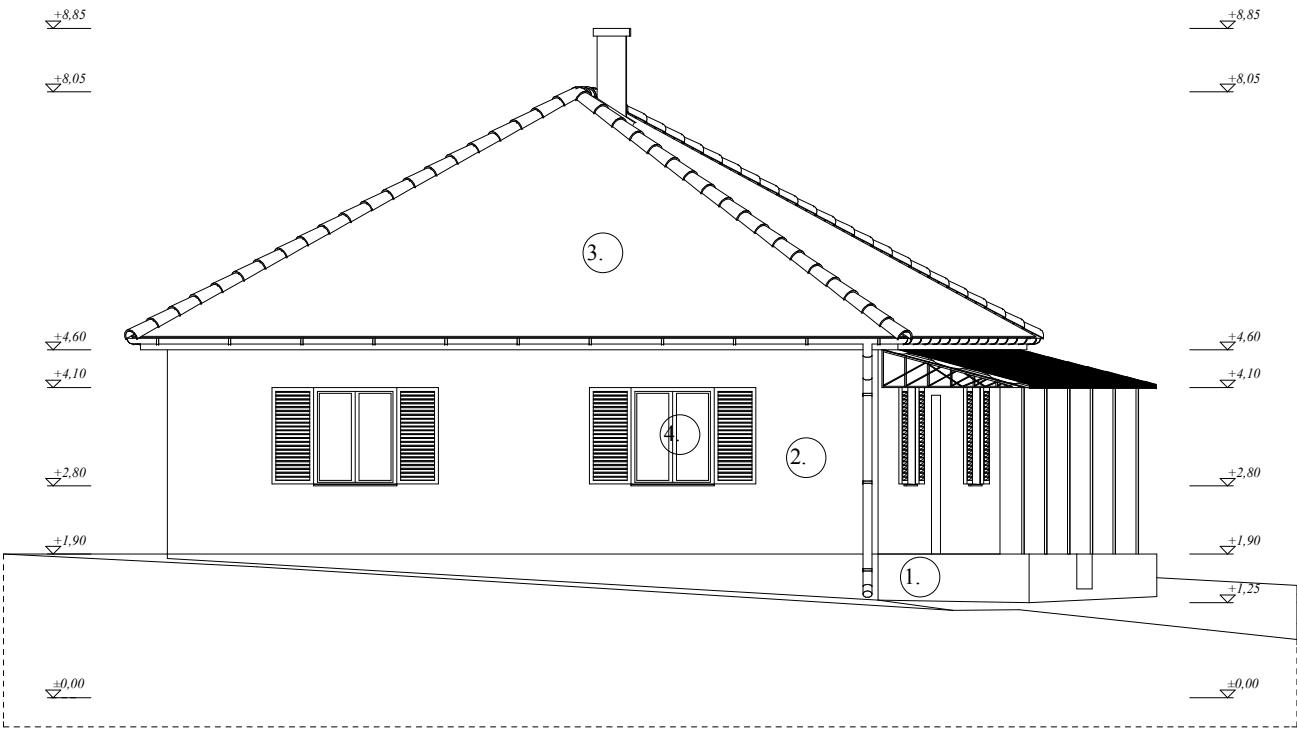

Meglévő állapot keresztmetszete
(tároló)
M = 1:100

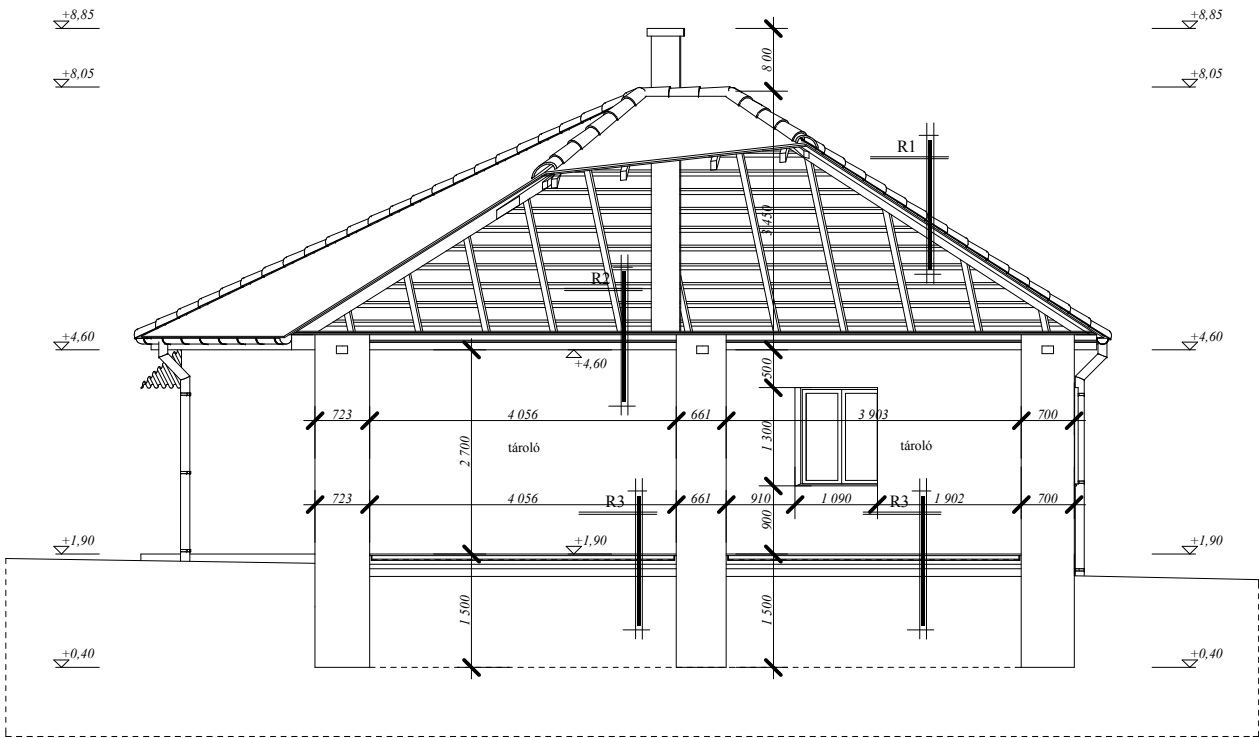

Homlokzaton alkalmazott anyagok:

1. Cement lábazat
2. Homlokzatszakalat meszelve
3. Natúr cserépfedés
4. Fa nyílászárók

Rétegrendek

R1	
Cserépfedés	2,00 cm
Lécezés	2,50 cm
Ellenléc	2,50 cm
Fólia	
Fa fedélszerkezet	15,00 cm

R2	
Agyagtapasztás	4,00 cm
Homok	6,00 cm
Deszkaborítás	2,50 cm
Gerenda	20,00 cm
Alsó deszkaborítás	2,50 cm
Nádfonat	
Vakolat	

R3	
Cement simítás	1,00 cm
Betonaljzat	5,00 cm
Polietilén fólia technológiai védelem	1 rig
Exponált polisztirolhab hőszigetelés	5,00 cm
TNE szig.	1 rig
Vasbeton lemez	6,00 cm
Tömörített kavicsfeltöltés	

Megjegyzés
- A betervezett építési termékek vonatkozó teljesítmény-jellemzők figyelembevételével egyéb építési termékek is felhasználhatók, beépíthetők.
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról kibocsátott 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez tartozó, az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmáról szóló 8. melléklet II. szakaszának 5. pontja értelmében a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tény, körülményt nem tartalmazó dokumentáció-részek elhagyhatók.

Megjegyzés
A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
Méreteltérés esetén a viszonyítás módszerével kell eljárni.
A szerkezetek megbontása után változhat azok kialakításának megoldása, ebben az esetben tervezői művezetésre van szükség.



Tervfajta: Építési engedélyezési terv		Dátum: 2015. május hó
Megbízó: Osika Szandra, 3907 Tállya, Palota út 22.		Építmény jellege: Meglévő szálláshely bővítése, Wellness részleg építése
		Építési telek címe: Tállya, 682 hrsz.
		Tervező: Kéki-Luterán György É-05-0208 3860 Encs, Petőfi u. 16.
		F5